



EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI "RZECZOZNAWCY-PZM" SA

Rok założenia 1991

ODDZIAŁ WROCŁAW

Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000

50-020 Wrocław, ul. Piłsudskiego 74, tel./fax (71) 343 15 07, 344 14 12

www.rzeczoznawcy-pzm.pl e-mail: wroclaw@rzeczoznawcy-pzm.pl

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy

STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH-EKSPERTMOT
należącego do FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych

ISO
9001:2000

Ocena techniczna nr WRZ-418/25/B z dnia 06-11-2025 r. .

Certyfikowany rzeczoznawca samochodowymgr inż. Tomasz Glabisz.....

Zleceniodawca.....Zakład Ubezpieczeń Społecznych.....

Adres.....01-748 Warszawa ul. Szamocka 3,5 Oddział 58-390 Wałbrzych ul. Kasztanowa 1

Zlecenie, pismo, znak:z dnia.....28-10-2025 r.....

Zadaniem opinii jest ;

**Określenie wartości rynkowej pojazdu samochodu Ford Transit Connect 1,5 TDCi nr rej.
DB3370H**

Opinię wydano w oparciu o:

- Oględziny samochodu przeprowadzone w dniu 28-10-2025 r.
- Dowód rejestracyjny nr DR/BAP4518932
- Kształtowanie cen pojazdów używanych przedstawianych w wydawnictwie Info Ekspert,
- Doświadczenie własne rzeczoznawcy,

I.DANE IDENTYFIKACYJNO-TECHNICZNE POJAZDU :

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Numer rejestracyjny | DB3370H |
| 2. Marka | Ford |
| 3. Model / typ | Transit Connect 1,5 TDCi EcoBlue Trend 230 L2 |
| 4. Rok produkcji nadwozia | 2019 |
| 5. Nr identyfikacyjny | WF07XXWPG7KS05909 |
| 6. Rodzaj pojazdu | samochód ciężarowy |
| 7. Rodzaj nadwozia | zamknięte, VAN, przestrzeń ładunkowa
Przeszklona, |
| 8. Kolor | szary , powłoka lakierowa , wielowarstwowa
z ef. metalicznym , |

Ekspert Techniczno-Motoryzacyjny "Rzeczoznawcy-PZM" SA z siedzibą w Warszawie, ul. Kochanowskiego 45/5, 01-864 Warszawa,
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 000 002 8455;
NIP: 526-020-55-46; wysokość kapitału zakładowego wynosi 507 250 złotych, kapitał został w pełni opłacony.

9. Nr silnika	brak możliwości odczytania numeru silnika w warunkach badania
10. Typ silnika	--
10 Rodzaj zapłonu	samoczynny, turbodoławany,
11 Pojemność skokowa / moc	1499 cm ³ / 88 kW
11. Stan licznika	227815 km (stan licznika w chwili badania)
12. Konfiguracja napędu	4 x 2 ,
13. Dopuszczalna masa całkowita	2485 kg.
14. Masa własna	1699 kg.
15. Tozstaw osi	3062 mm,
16. Opony	przód i tył: LASA Impectus 205/60R16 96V zapas : nie badano
Głębokość bieżnika	pl.5,0 m, pp.5.0 mm, tl 5.0 mm ,tp.5.0 mm, Zapas:----

II. DANE WŁAŚCICIELA POJAZDU

Właścicielem samochodu na podstawie okazanego dowodu rejestracyjnego jest: Zakład Ubezpieczeń Społecznych 58-300 Wałbrzych ul. Ksztanowa 1

1. Data pierwszej rejestracji 16-10-2019 r.

Do oględzin udostępniono pojazd w dniu 28-10-2025 r. w Wałbrzychu przy ul. Kasztanowej 1 w stanie kompletnym, Wykonano próbe ruchową w warunkach miejskich Wałbrzycha na długości 5 km. Grubość powłoki lakierowej zmierzono ultrametrem QUMIX 4500. W oględzinach uczestniczył przedstawiciel zlecniodawcy.. Użytkownik jest pierwszym właścicielem samochodu. Udokumentowanie serwisowanie samochodu. Samochód po okresowym przeglądzie technicznym wykonanym 26-10-2025 r.

OCENA STANU TECHNICZNEGO :

SILNIK: Stwierdzono

Silnik wraz z osprzętem kompletny. Korpus silnika powierzchniowo zabrudzony . Poziom płynu w układzie chłodzeni , oleju w misce olejowej oraz hamulcowego w granicach zalecanych przez producenta. Układ wydechowy, powierzchniowo eksploatacyjnie skorodowany, sprawny. Rozruch silnika „na zimno” i praca po rozruchu na biegu jałowym - prawidłowa. Rozruch silnika rozgrzanego, praca po rozruchu i na biegu jałowym oraz podczas obciążenia w wykorzystywanym zakresie obrotów-prawidłowa. Podczas obserwacji spalin nie stwierdzono objawów wskazujących na nieprawidłowości regulacji i pracy silnika. Zmiany obrotów pod obciążeniem – płynne. Udokumentowana naprawa silnika w zakresie wymiany wałków rozrządu, głowicy ,

kpl, wymiany napędu rozrządu, pompy cieczy chłodzącej w pojeździe oraz serwisu olejowego wykonano 03-06-2025 r. przy stanie licznika 227000 km.

PODWOZIE: Stwierdzono

Mechanizmy i zespoły podwozia kompletne. Pojazd wyposażony w mechaniczną, 6 biegową skrzynkę biegów. Mechanizmy i zespoły podwozia kompletne. Działanie przekładni i mechanizmu zmiany biegów podczas przyspieszania i zmniejszania prędkości – prawidłowe. Stateczność kierunkowa pojazdu – właściwa. Działanie układu hamulcowego prawidłowe podczas hamowania normalnego i awaryjnego. Prostolinijność drogi hamowania prawidłowa. Widocznych niesprawności nie stwierdzono. Zalecane badanie stanu technicznego podwozia w warsztacie. Udokumentowana wymieniona klocków hamulcowych oraz kolców osi przedniej i tylnej w październiku 2023 r. przy stanie licznika 154496 r.

Nadwozie: Stwierdzono

Nadwozie kompletne, 5 drzwiowe przeznaczone do przewozu 5 osób łącznie z kierowcą.

Grubość powłoki lakierowej:

Grubość powłoki lakierowej na dzień 28-10-2025 r. dokonano ultrametrem marki QUMIX 4500.

Pomiar grubości powłoki lakierowej (pomiar w μm) stanowi załącznik nr 1 do opinii

Lp.	Elementy oblachowania	Strona lewa	Strona prawa
1	Pokrywa silnika	96-112	
2	Błotnik przedni	150-209	92-117
3	Drzwi przednie	148-171	92-111
4	Drzwi tylne przesuwane	95-113	96-102
5	Ściana tylna	90 -109	86-106
6	Poszycie dachu	117-125	
7	Pokrywa komory bagażnika	94-115	

Oględziny pojazdu połączone z pomiarem grubości powłoki lakierowej pozwalają stwierdzić, że mierzone elementy oblachowania: błotnik przdni, drzwi przednie, drzwi tylne, ściana tylna, strona lewa poddawane były naprawie blacharsko lakierniczej. Drzwi tylne, sciana tylna strona lewa wymienione na nowe.(cięcie na linii słupka tylnego i progu strona lewa.)

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE POJAZDU: Stwierdzono:

Osprzęt pojazdu kompletny. Poszycie tapicerskie siedzeń zabrudzone. Osłony boczne komory bagażnika porysowane., wykładzina podłogowa komory bagażnika przetarta. Ogólny stan zadbania osprzętu w odniesieniu do okresu eksploatacji i uzyskanego przebiegu pojazdu – średni. Zderzak przedni, strona prawa popękany.

OGUMIENIE: Marka - Wymiar - Stan techniczny - % zużycia:

Opony kwalifikują się do dalszej eksploatacji.

Określenie wartości rynkowej samochodu :

Wartość rynkową pojazdu określono uwzględniając kształtowanie cen pojazdów używanych na krajowych giełdach samochodowych przedstawianych w wydawnictwach specjalistycznych zajmujących się monitorowaniem rynku pojazdów używanych w Polsce. „Pojazdy samochodowe Wartości Rynkowe” wyd. Info Ekspert. XI/2025 r.

Dodatkowe wyposażenie w odniesieniu do wersji bazowej stanowią : czujniki cofania, lakier metalizowany, klimatyzacja automatyczna , tempomat, poduszka powietrzna pasażera,

Wartość rynkowa pojazdu tego typu z przebiegiem normatywnym, wyposażeniem standardowym, w dobrym stanie technicznym określono na średnią kwotę **W_B = 57441,00 zł (brutto)** , która stanowi podstawę do dalszych obliczeń .

Wartość ta zostaje skorygowana o korekty przedstawione poniżej:

Korekta za datę pierwszej rejestracji	+ 1999,00 zł.	
Korekta za wyposażenie dodatkowe	+ 2107,00 zł	
Korekta za ogumienie	- 32,00 zł.	
Korekta za przebieg ponadnormatywny	- 10771,00 zł	
Korekty różne z tytułu:		
Wcześniejszych napraw (nadwozia)	- 2538,00 zł.	
Korekta ze względu na serwisowanie	+ 2538,00 zł.	
Uszkodzenia	- 1500,00 zł.	
Wartość rynkowa samochodu po korektach wynosi	49244,00zł.	49200 zł.(brutto)

Na podstawie badania i opisu technicznego pojazdu, zostaje wydana następująca**OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE:**

Samochód marki FORD Transit Connect 1.5 TDCi nr rej. DB3370H w stanie przedstawionym do oględzin kwalifikuje się do dalszej eksploatacji. Wymaga usunięcia niesprawności przedstawionych w treści opinii.

Wartość wolnorynkową przedmiotowego samochodu w stanie przedstawionym do oględzin z uwzględnieniem stwierdzonego stanu technicznego możliwego o określenia w warunkach badania, wyposażenia, daty pierwszej rejestracji, stanu technicznego, przebiegu popularności, kształtowania cen pojazdów używanych na krajowym rynku motoryzacyjnym przedstawianych w specjalistycznej prasie motoryzacyjnej, doświadczenia własnego, określono na kwotę **49200,00 zł. (brutto)**.

słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście zł.

/ brutto, kwota zawiera podatek VAT /

Na tym oceną zakończono
Ocena zawiera 5 stron.
Dokumentacja fotograficzną
Pomiar grubości powłoki lakierowej

Wydając niniejszą ocenę techniczną rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, uszkodzenia oraz wady montażu. Powyższe stwierdzenia oceny technicznej i prawidłowe sprawdzenie stanu faktycznego zostało dokonane bezstronnie, zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem Rzeczoznawcy, który jednak nie odpowiada za treść opinii wydanej na podstawie danych, co do których został wprowadzony w błąd, lub danych, które wynikają z dowodów zakwestionowanych przez uprawnione organa. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

Powyższa ocena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.


Niniejsza ocena nie może być publikowana w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.

Oceną przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne zewnętrzne badanego obiektu.


Niniejsza ocena została sporządzona na podstawie oględzin badanego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Sporządzono w..dwóch.egz.

Rzeczoznawca certyfikowany nr 1262/2023 w zakresie kompetencji :
- technika samochodowa,
-wycena wartości pojazdów samochodowych i kosztów napraw
powypadkowych ,
przez Europejskie Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców i Specjalistów
Techniki Samochodowej
posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 108
Wpisany na liście Ministra Infrastruktury
Nr RS 000248

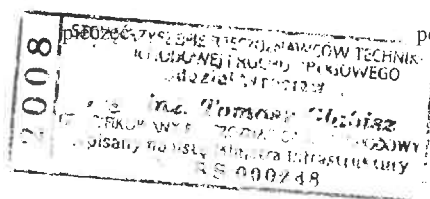

Tomasz Głabisz

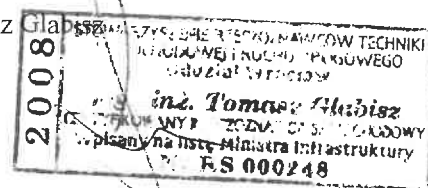


Data: 6 listopad 2025 r.

Dokumentacja zdjęciowa do Oceny Technicznej WRZ 418/25/B

Samochód marki Ford Transit Connect 1.5 CDTi nr rej. DB3370H

Stan pojazdu na dzień 28-10-2025 r. Stan licznika 227815 km



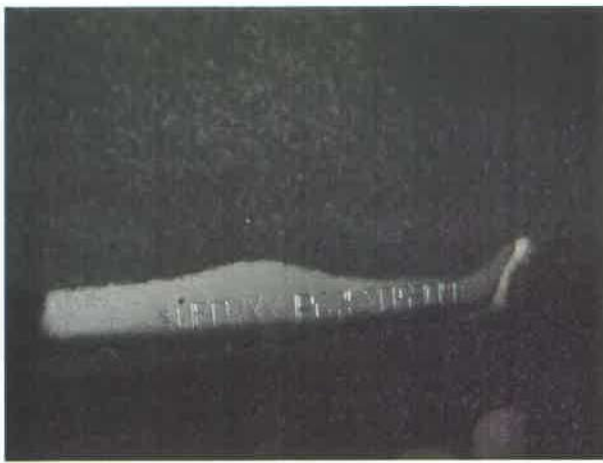






PROTOKÓŁ POMIARU GRUBOŚCI POWŁOKI LAKIEROWEJ

MARKA *Ford Transit Connect 1.5 TDCi*
 NR REJESTRACYJNY *DB 3340H*
 NR IDENTYFIKACYJNY VIN..... *WFO7XXWPG7KS05909*
 JEDNOSTKA POMIARU..... *1 mm*

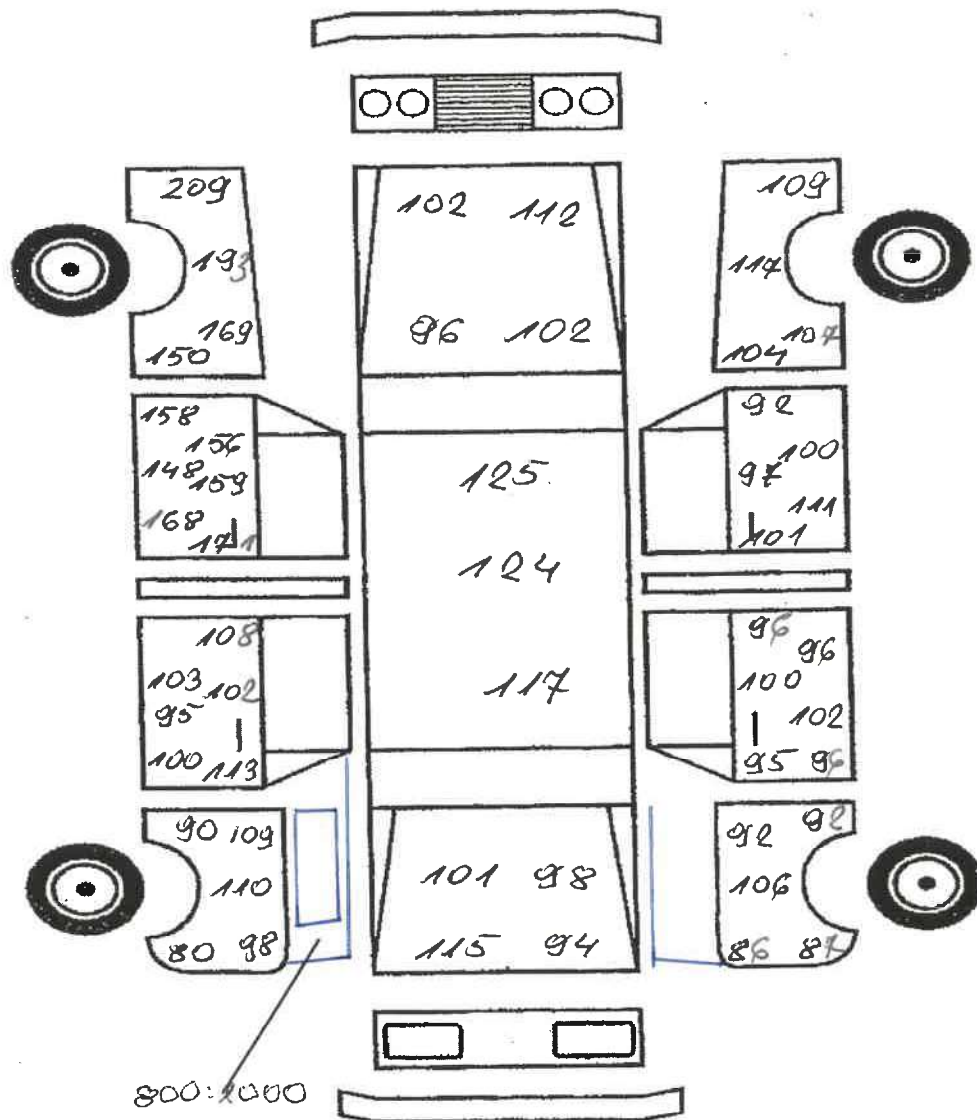

PODPIS I PIECZĘĆ RZECZNIKA

DATA *22-10-2025*

